


Technisches Merkblatt

Problem: Kehrbürste schaltet nicht aus

Ursache: Keilriemen ist geschrumpft

Maßnahme: Abstand zwischen den Keilriemenscheiben (Bürstendeck $\Leftrightarrow$ Motor) nachstellen.

Dazu sind großzügige Langlöcher vorhanden, die jedoch von der Motor-Konsole abgedeckt werden und somit nicht augenfällig sind.

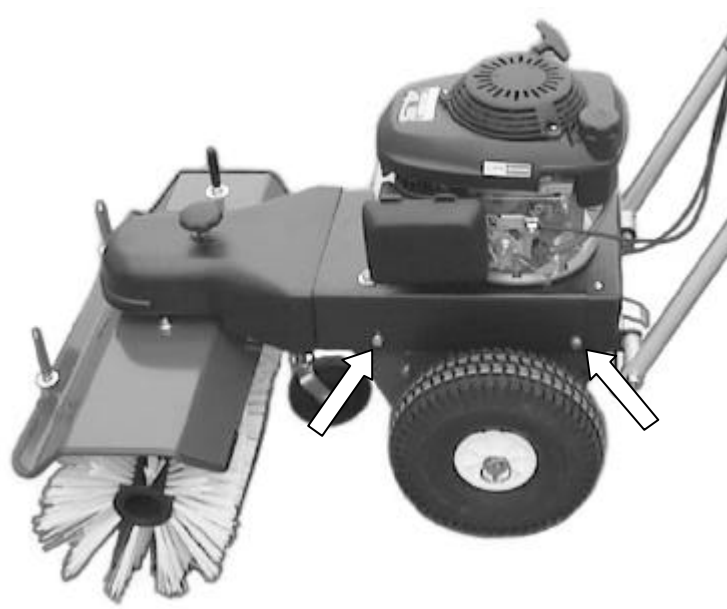

Lösen Sie rechts und links jeweils die beiden Schrauben der Motor-Konsole (Pfeile, SW13). Nun kann das Bürstendeck vor und zurück geschoben werden. In der neuen Pos. die Schrauben wieder sorgfältig befestigen.

Eventuell die Lenker-Höheneinstellung nachführen.

Eher selten ist eine Nachstellung des Führungsbügels an der Motor-Keilriemenscheibe erforderlich. Dieser Bügel soll seitlich führen, muß entgegen der Fahrtrichtung aber einen Abstand von min. 10 mm zum gespannten Riemen haben, damit der Keilriemen zum Auskuppeln nach hinten aus der Riemenscheibe schieben kann.